

MUISTIO PIRKANMAAN ALUEELLISTEN TYÖNTEKIJÄ EDUSTAJIEN KOKOONTUMISESTA 30.1.2013

Aika: 30.1.2013 klo 14.00 -15.20

Paikka: RL:n os. 10: toimitilat Tampere

Puheenjohtaja: Kalle Hyötynen

Sihteeri: Jorma Säynäväjärvi

Läsnä: Ek Sirpa, Harjula Alli, Helassalo Reini, Hyötynen Kalle, Kivisaari Manu, Kujanpää Kari, Metsäpelto Marko, Mäki Pekka, Qvick Heikki, ja Säynäväjärvi Jorma

1. Järjestäytyminen

Päätettiin, että tilaisuudessa puhetta johtaa Kalle Hyötynen ja muistion laatii Jorma Säynäväjärvi.

2. LM ja TSV täydennyskurssi 6.-8.2.2013

Kartoitettiin Pirkanmaalta koulutukseen lähtijöitä mahdollisia yhteiskyytejä varten.

3. Yhteiskalibrointi 30.1.2013

Todettiin työparit ja arvioidut työmaat: Tutkijankatu 5 YIT ja Tampereen Hopeakallio Lujatalo, J Säynäväjärvi ja M Metsäpelto, Niemenrannan Vilhelmiina YIT ja Maakala Lempäälä VRP, A Harjula ja K Kujanpää, Suoraman koulu Lujatalo ja Tipotien sotekeskus SRV K Hyötynen ja M Kivisaari, Härmälänrannan Tuisku Skanska ja Reimari Lemminkäinen Talo, H Qvick ja P Mäki, Siivikkalan koulu (uudisrakennusosa) Hartela ja TAYS O-rakennus NCC, S Ek ja R Helassalo.

Todettiin, että muistioon ei kirjata yksittäisten työmaiden tuloksia, eikä tietoja, vaan palautetilaisuudessa esiin tulleita havaintoja ja mittausperusteiden erilaisuuksia. Muistio tullaan lähettämään osanottajille, jotka voivat päättää edustamisensa yrityksissä sen edelleen jakelusta. Kussakin työmaassa ja yrityksessä arvioitakoon mitkä havainnot koskevat heitä. Todettiin, että vastaanotto kaikkien yritysten työmailla oli erittäin myönteinen ja, että työmaiden työnjohto ja tsv olivat valmiita osallistumaan kierrokseen.

- a) Tunnistekortteja veronumeroineen puuttui lähes kaikilla työmailla vaikka joka yrityksen sisäisissä ohjeissa on määrätty etunoja ennen lakisääteistä ajankohtaa 1.3.2013. Myös tunnisteiden näkyvillä olo todettiin vaikeaksi varusteiden vaihtamisen takia. Ainoa aina kyseeseen tuleva hyvä paikka todettiin olevan kypärässä.
- b) A-tikkaiden (yli 1 m) seisontavakavuutta tarkoittavia tukipalkkeja puuttui kaikilta työmailta tai ne olivat huonosti kiinnitettyjä. Todettiin myös, että niiden käyttö ahtaissa tiloissa ja esim. nurkissa on vaikeata.
- c) Holvimuottikaluston oheistarvikkeiden nostohäkkien/fakkien kuormitettavuusmerkintöjä puuttui. Osan maahantuojista väite oli, että

ne ovat vain kuljetukseen ja säilytykseen tarkoitettuja. Kokouksen kanta oli, että mikäli niissä on nostolenkit tai -korvakkeet, ne ovat nostoapuvälineitä.

- d) Parvekkeen putoamissuojauksen mittaamisessa oli kahta tulkintaa, joko parvekkeesta yksi havainto tai joka sivusta havainto. Pitää yhtenäistää suuntaan tai toiseen. Pattingilla ohi parvekkeen ulkoreunojen ylettyvien kaiteen jatkojen todettiin olevan erityisen vaarallisia, roput tai liinat voivat tarttua niihin ja kaide pudota. Kaikkia poistettuja kaiteita ei ollut palautettu paikalleen.
- e) Suihkutilaa ei saa käyttää rojuvarastona, koska suihku on myös ea-väline esim. pahassa betoniin tahrautumisessa.
- f) Hiontaliikkeen työntekijöillä havaittiin esimerkillisesti raitisilmanaamarit
- g) Suojaimista silmäsuojaimia puuttui kaikilla työmailla. Osalla oli myös huomioväriasujen puutteita. Koski erityisesti aliurakoitsijoiden työntekijöitä.
- h) Kaasupulloja oli tukematta useissa kohteissa. Todettiin, että esim. vähintään kolmen 33 kg:n pullon toisiinsa sitominen lyhyellä kuormaliinalla olisi hyvä menettely tulemiseen. Siellä, missä lämmitetään nestekaasulla, tulee maanpinnan alapuolisissa tiloissa olla kaasuilmaisoin (yksi havainto, että oli).
- i) Torninostureiden punnituskokeen säännöllisyydestä todettiin olevan epäselvyyttä. Ministeriön vahvistaman päiväkirjan mukaan se kuuluu viikkotarkastukseen. Kokeneen kuljettajan ja tsv:n vastaus asiaan oli, että asian voi hoitaa nostamalla tietyn painoisen elementin (painon oltava kiveen merkitty) ja tarkkaillen koneen oman vaakaa ja kissan liikkumisrajojen totuuden mukaisuutta. Kuljettajan tulisi tuoda päiväkirja viikkotarkastuspäivänä tauolla alas tarkastettavaksi.
- j) TR-mittauksessa tulee tarkastaa henkilönostinten tarkastuspöytäkirjat ja nostinten käyttöluvat. Saksilavojen kaiteiden portteja oli kytketty ylös nippusiteellä.
- k) Telineistä puuttui telinekortteja. Telineitä oli väärin kasattuina. Telineiden kaatumisenestotukia puuttui. Asennustelineiden nousuteitä puuttui. Tosin todettiin niiden käytön hankaluus ahtaissa tiloissa ja esim. tönäreiden seassa. Hissikuilu- ja porrashuonelavojen kuormitettavuustietoja puuttui. Todettiin välttämättömäksi yrityksissä järjestää säännönmukaisesti telinekoulutuksia sekä telineiden kasaajille että niitä tarkastaville tsv:uille.
- l) Pölyisyyden mittaamisen aloitusajankohdissa oli yrityskohtaisia eroja. Muutamissa kohteissa hionnan aikaista kohde- tai muuta poistoa ei ollut järjestetty. Todettiin, että pölytyön tekemispaidat on osastoitava.
- m) Oli tulkintaeroja kulkuteiden ulkopuolelle tehtyjen jätekasojen poistosta. Todettiin, että kaikki jäte, joka ei kuulu ko. työvaiheeseen on oltava poistettuna. Aliurakoitsijoiden omien jälkien siivoamisessa oli erityisesti puutteita. Oli tulkintaeroja siivoamisen tarkkuudesta.
- n) Keskusteltiin alle metrin vesipenkki olevien ikkunoiden kaiteen ostamisesta valmiina jo elem. tehtaalta.
- o) Joissain kohteissa oli kiitettävän runsaasti kerroskärriä.
- p) Eräässä kohteessa oli kerroksissa porrashuoneessa infotaulu, ea-välineet, sammutin ja roska-astia keskitetysti. Opiksi muille.

Muistion vakuudeksi

Jorma Säynäväjärvi